

## Betriebsanleitung

### DigiCal **Digitalthermometer**

DCS 2

Gültig ab Serie B02  
09/03  
YAMD0017

LAUDA DR. R. WOBSE  
GMBH & CO. KG  
Postfach 1251  
97912 Lauda-Königshofen  
Telefon 09343/ 503-0  
Fax:09343/ 503-222  
E-mail [info@lauda.de](mailto:info@lauda.de)  
Internet <http://www.lauda.de>



**Sicherheitshinweise:**

Bevor Sie das Gerät bedienen, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitshinweise genau durch. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an!

Befolgen Sie die Anweisungen über Aufstellung, Bedienung etc., nur so kann eine unsachgemäße Behandlung des Geräts ausgeschlossen werden und ein voller Gewährleistungsanspruch erhalten bleiben.

- Gerät vorsichtig transportieren!
- Gerät und Geräteinneres können beschädigt werden:
  - durch Sturz
  - durch Erschütterung.
- Gerät sollte nur von unterwiesenem Personal betrieben werden!
- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn
  - es beschädigt oder undicht ist
  - das Netzkabel beschädigt ist.
- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen bei:
  - Service- und Reparaturarbeiten
  - Bewegen des Geräts!
- Service- und Reparaturarbeiten nur von Fachkräften durchführen lassen!

**Die Betriebsanleitung enthält zusätzliche Sicherheitshinweise, die mit einem Dreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet sind. Anweisungen sorgfältig lesen und befolgen! Nichtbeachtung kann beträchtliche Folgen nach sich ziehen, wie z.B. Beschädigung des Geräts, Sach- oder Personenschäden!**

**Technische Änderungen vorbehalten!**

### Inhaltsverzeichnis

<b>1. Bedien- und Funktionselemente .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Handhabung / Einleitung .....</b>	<b>8</b>
2.1 Hinweise / Bitte beachten .....	8
2.2 Inbetriebnahme .....	8
2.3 Ein- / Ausschalten .....	8
2.4 Menüstruktur .....	9
2.4.1 Einheiten-Umschaltung zwischen °C und °F - <i>Unit</i> .....	10
2.4.2 Differenztemperatur - <i>ΔT</i> .....	10
2.4.3 Kalibrierfunktion - <i>CAL</i> .....	11
2.4.3.1 Nummernkalibrierung - <i>σP1</i> .....	12
2.4.3.2 Physikalische Kalibrierung - <i>σP2</i> .....	13
2.4.3.3 DIN-Kalibrierung DIN IEC 60751 - <i>[σFF</i> .....	13
2.4.4 Druckerausgang aktivieren / deaktivieren - <i>PrEn</i> .....	14
2.4.5 Auswahl / Aktivierung eines Kanals - <i>ChanL</i> .....	15
2.4.6 Analogausgang skalieren - <i>σAL</i> .....	16
2.5 Speicherabfrage (HOLD MAX MIN AVE) .....	17
2.6 Messzyklus ändern (FAST-Modus) .....	17
2.7 AUTO-OFF-Funktion .....	17
<b>3. Spannungsversorgung .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Fehlermeldungen .....</b>	<b>18</b>
<b>5. Technische Daten.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Schnittstellenprotokoll.....</b>	<b>20</b>
<b>7. Steckerbelegung .....</b>	<b>21</b>
7.1 Fühleranschluss Pt100 4-Leiter .....	21
7.2 RS232 Adapterkabel mit Sub-D 9 polig.....	21
<b>8. Sensorkalibrierdaten.....</b>	<b>22</b>
<b>9. Zubehör.....</b>	<b>23</b>
<b>10. Ersatzteilbestellung .....</b>	<b>23</b>

**Besondere Symbole:**

Vorsicht:

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch unsachgemäße Handhabung zu Personenschäden kommen kann.



Hinweis:

Hier soll auf etwas Besonderes aufmerksam gemacht werden. Beinhaltet unter Umständen den Hinweis auf eine Gefahr.




Verweis


Weist auf weitere Informationen in anderen Kapiteln hin.

## 1. Bedien- und Funktionselemente

DCS 2 Vorderseite

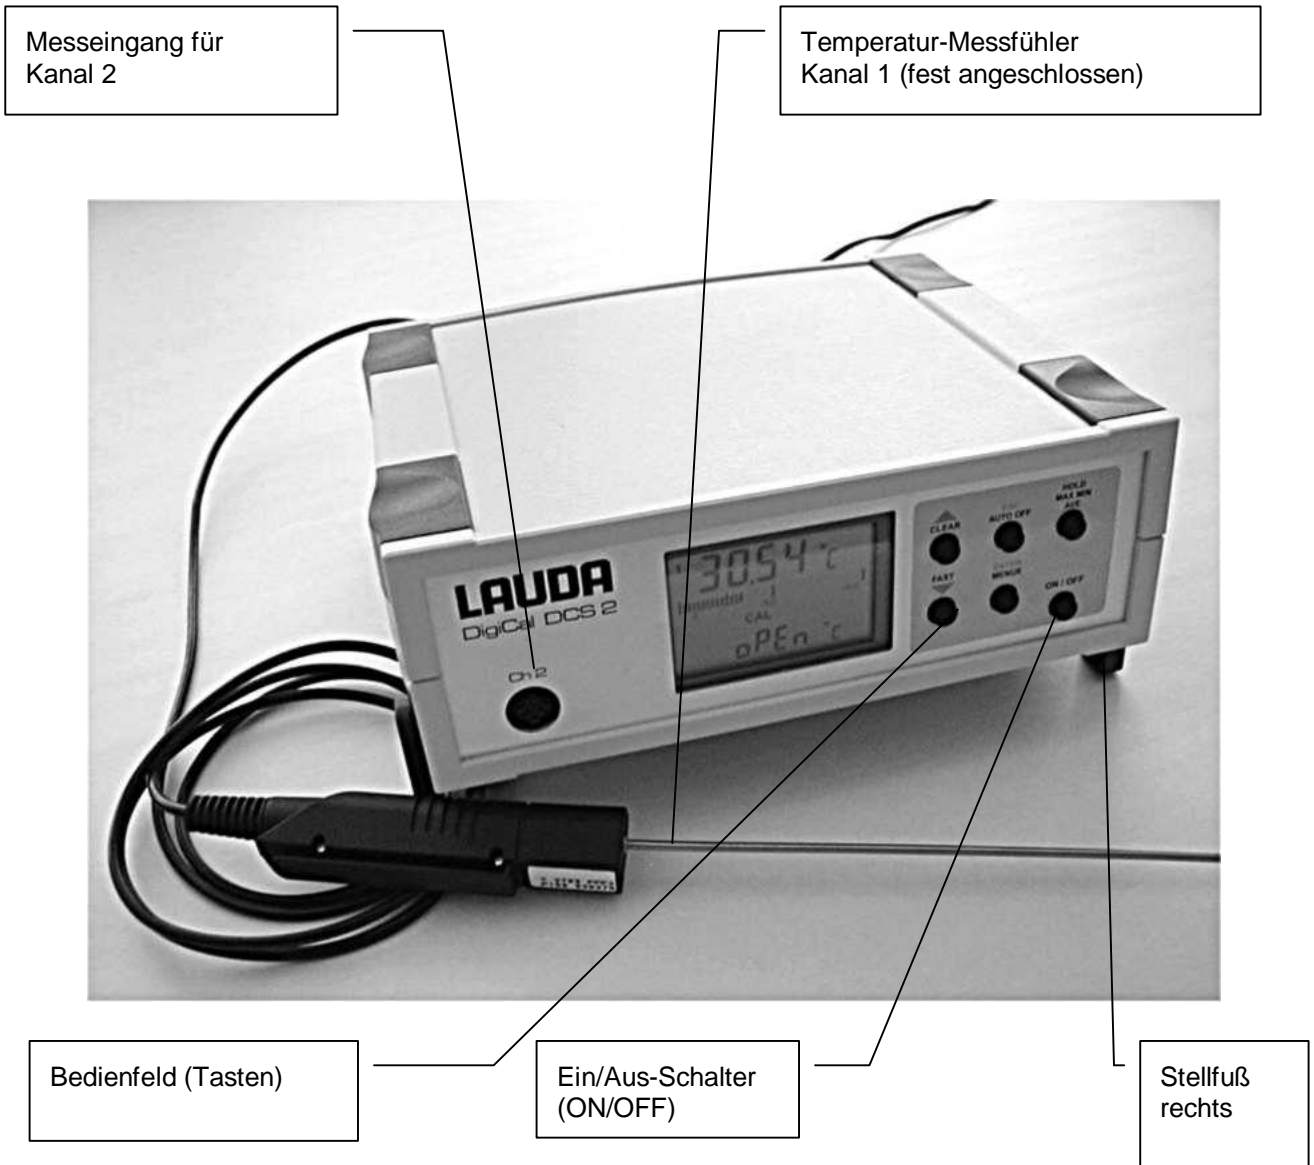

DCS Rückseite

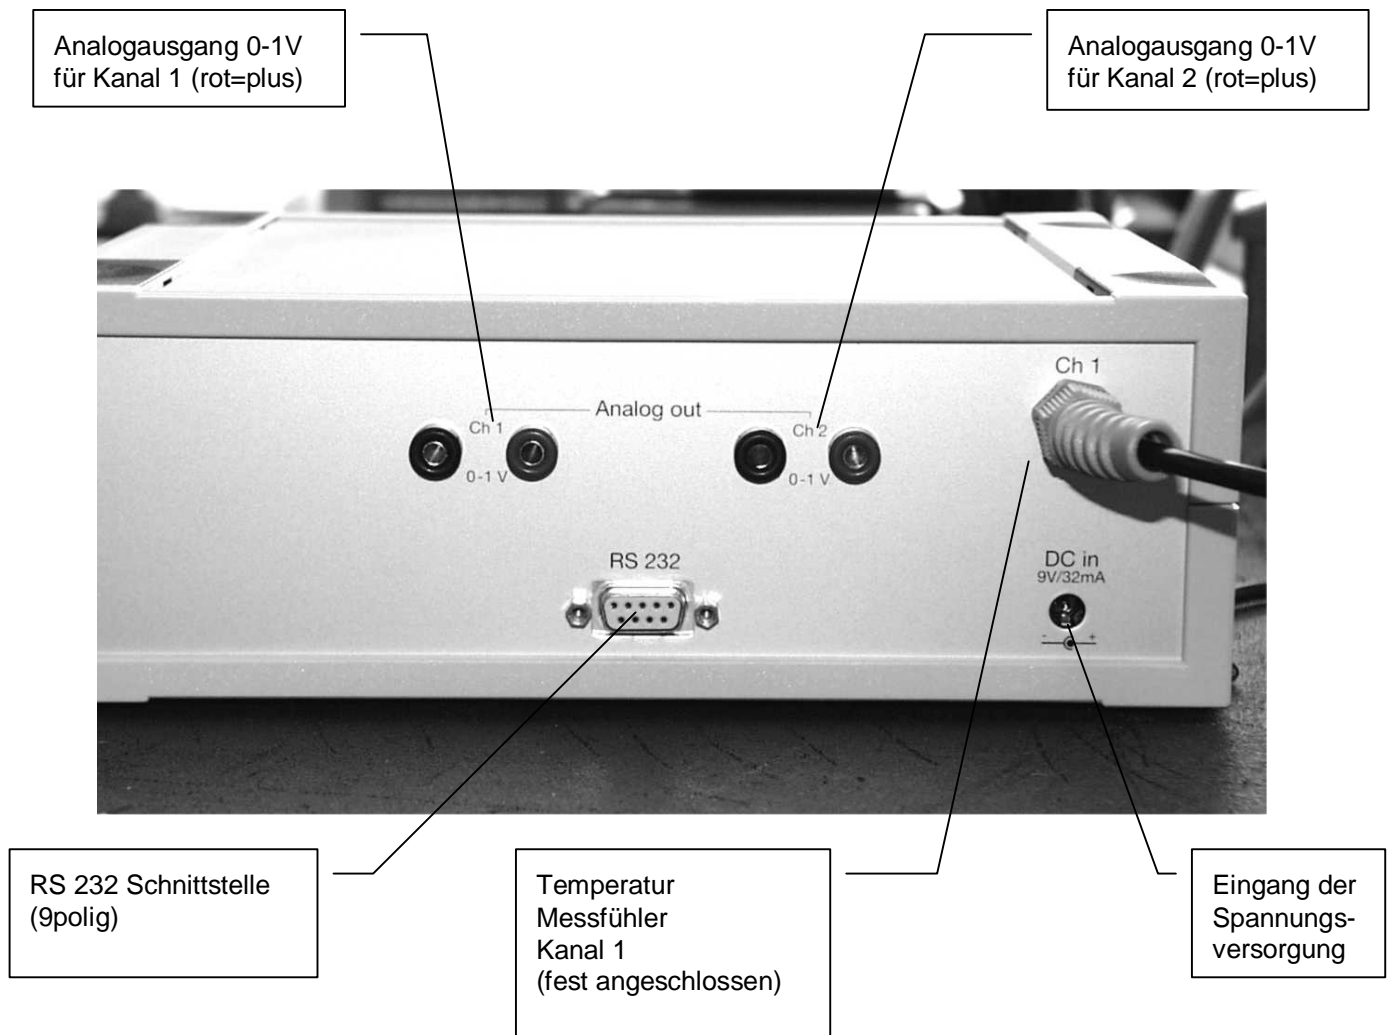

## 2. Handhabung / Einleitung

### 2.1 Hinweise / Bitte beachten



- Zum Reinigen des Instrumentes keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, sondern nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch abreiben.
- Messgerät an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren.
- Vermeiden Sie Gewalteinwirkung wie Stöße oder Druck.
- Stecker nicht mit Gewalt in die Buchsen einstecken. Die Messkanal- und Schnittstellenstecker sind unterschiedlich.



- Sollte beim Einschalten kein Sensor am Messgerät angeschlossen sein, so zeigt das Display „ $\square P E n$ “. (⇒ Kapitel 4. Fehlermeldungen nachschlagen).

### 2.2 Inbetriebnahme



Prüfen Sie ob das mitgelieferte Steckernetzteil für Ihre Netzspannung geeignet ist. Standardmäßig wird ein 230V; 50/60Hz Netzteil ausgeliefert. Haben Sie eine andere Spannung, dann benötigen Sie das Allspannungs Netzteil (90-260V; 50/60Hz). Verbinden Sie das geeignete Netzteil mit dem Messgerät (siehe Bild der Geräterückseite) und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. (⇒ Kapitel 3. Spannungsversorgung)

Der Messfühler 1 ist fest am CH1 angeschlossen.

Wenn Sie einen zweiten Messfühler anschließen möchten: Vor dem Einschalten den Messfühler in die Buchse CH2 des Messinstrumentes anstecken. Die Anschlussbuchsen sind entsprechend am Gerätegehäuse mit CH2, RS232 oder Analog out gekennzeichnet.

### 2.3 Ein- / Ausschalten


Durch Betätigen der ON/OFF-Taste wird das Messgerät ein- und ausgeschaltet.

Nach dem Einschalten werden auf dem Display für ca. 1,5 Sekunden alle Segmente angezeigt (Vollsegmentanzeige).

Daraufhin zeigt das Instrument für ca. weitere 1,5 Sekunden den eingestellten Fühler-Kalibriercode sowie die eingestellte Messgröße für Kanal 1 an (z.B.  $\square FF$  für Standard-Kennlinie und  $P$  für Pt100).

Anschließend werden – falls vorhanden - die Kalibrierdaten für den 2. Kanal angezeigt.

**Abb 1: Beispiel einer Kanalinformation nach dem Einschalten:**

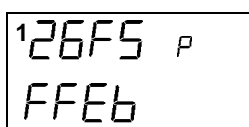

Kalibrierung des Kanals 1 anhand der Nummernkalibrierung des Fühlers.


Hiernach wechselt das Instrument automatisch in den Messmodus und zeigt die aktuelle Messgröße an. In der oberen Displayzeile (große Anzeige) wird der Messwert angezeigt; darunter befindet sich ein Bargraph für die grafische Messwertdarstellung. Bei allen 2-Kanalgeräten wird der 2. Kanal in der unteren Displayzeile (kleine Anzeige) angezeigt.

## 2.4 Menüstruktur

Geräteeinstellungen wie Messgrößen, Fühlerkalibrierungen, Kanäle deaktivieren usw. erfolgen über einen Menübaum.


In das Hauptmenü gelangen Sie über die Taste **[ENTER/MENUE]**. Mit Hilfe der Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie die gewünschten Menüpunkte auswählen.

Durch Betätigen der **[ESC]**-Taste gelangen Sie zurück in den Messmodus.

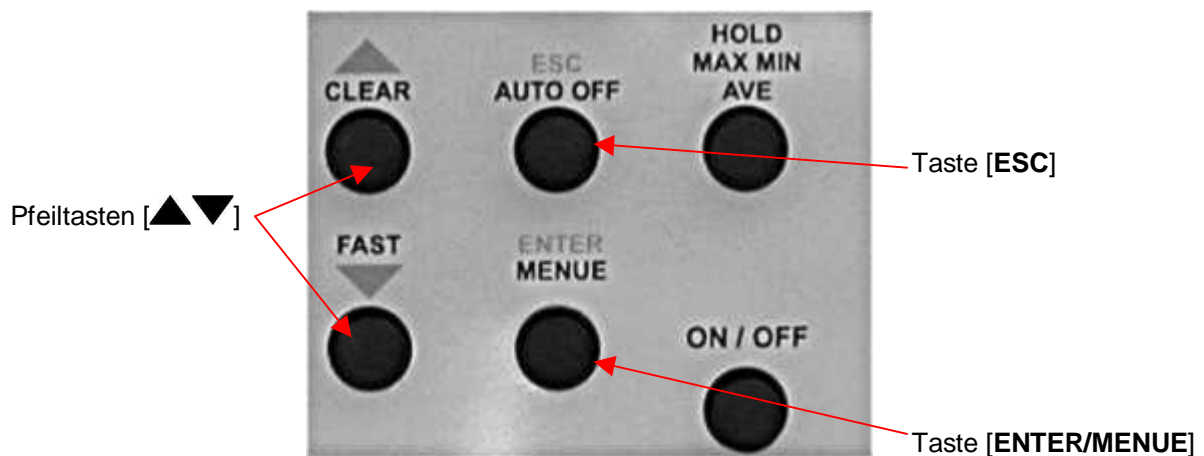

### Menübaum

Durch Drücken der **▲** Taste wird das Menü in der dargestellten Richtung durchlaufen. Mit der **▼** Taste kann in entgegengesetzter Richtung bei **dAL** begonnen werden.

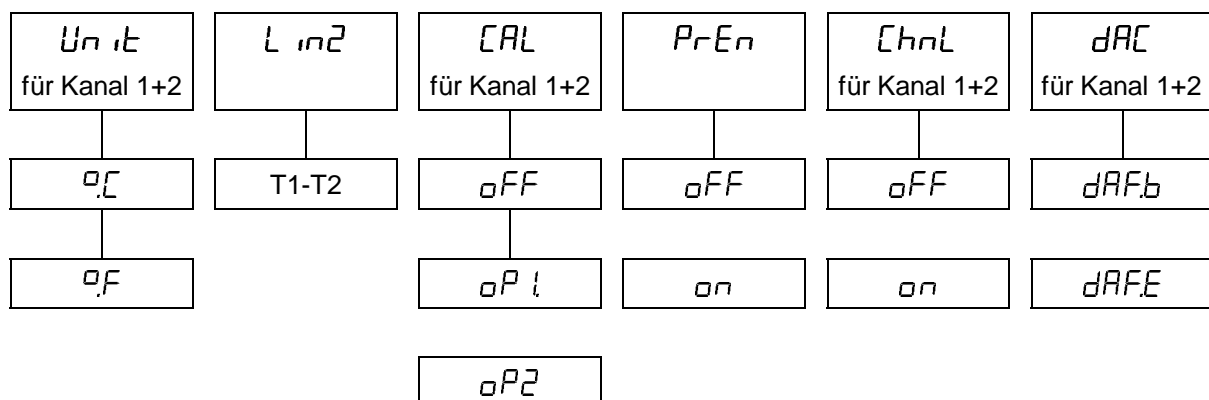

### 2.4.1 Einheiten-Umschaltung zwischen °C und °F - $\text{Unit}$

$\text{Unit}$  = Einheit

Messeinheit Temperatur (°C=Celsius, °F=Fahrenheit)

Drücken Sie die Taste **[ENTER/MENUE]** und wählen Sie  $\text{Unit}$  mit Hilfe der Pfeiltasten **[▲▼]** aus, danach drücken Sie **[ENTER/MENUE]** erneut. Auf der linken Displayseite erscheint eine kleine **1**, die den Kanal anzeigt. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie den Kanal auswählen für welchen die angezeigte Einheit geändert werden soll. Bestätigen Sie mit **[ENTER/MENUE]**. Es erscheint je nach eingestelltem Fühler entweder **°C** oder **°F** auf der rechten Displayseite. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** wählen Sie die gewünschte Einheit aus und bestätigen diese mit **[ENTER/MENUE]**.

Mit **[ESC]** gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.

Anzeige	Taste	Funktion
$\text{Unit}$	ENTER/MENUE	
$^1\text{Unit}$ $^2\text{Unit}$	Pfeiltasten <b>[▲▼]</b>	Auswahl des Kanals 1 oder 2
$^1\text{Unit}$	ENTER/MENUE	
$^1\text{Unit}^{\circ\text{C}}$ $^1\text{Unit}^{\circ\text{F}}$	Pfeiltasten <b>[▲▼]</b>	Auswahl der Einheit <b>[C]</b> oder <b>[F]</b>
	ENTER/MENUE	Übernahme des geänderten Wertes
	ESC	Abbruch ohne Übernahme

### 2.4.2 Differenztemperatur – $\Delta T$

Drücken Sie die Taste **[ENTER/MENUE]**. Und wählen Sie  $\Delta T$  mit Hilfe der Pfeiltasten **[▲▼]** aus, danach drücken Sie **[ENTER/MENUE]** erneut. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie jetzt die Anzeige Differenztemperatur aktivieren T1 – T2 oder deaktivieren (T1 – T2 auf dem LCD sichtbar = Differenztemperatur aktiv).

Mit **[ENTER/MENUE]** bestätigen Sie die gewünschte Einstellung.

Mit **[ESC]** gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.



Zur Anzeige der Differenztemperatur müssen beide Kanäle aktiviert sein.

### 2.4.3 Kalibrierfunktion - $\text{CAL}$



Ihr Messgerät bietet Ihnen die Möglichkeit, beim Tausch von Fühlern eine einfache Kalibrierung durchzuführen, um so die herstellungsbedingten Toleranzen der Fühler auszugleichen und eine gleichbleibend hohe Genauigkeit Ihrer Messkette zu gewährleisten.

**Das Gerät beinhaltet 3 verschiedene Kalibriermodi:**

- [ $\text{OP1}$ ]: LAUDA Werkskalibrierung. Nummernkalibrierung mit optimaler Genauigkeit. Fühler und Elektronik werden gemeinsam kalibriert. Die Genauigkeit liegt bei  $0,03^\circ\text{C}$  im Temperaturbereich von  $-100^\circ\text{C}$  bis  $+150^\circ\text{C}$ . Die Kalibrierung ist als  $\text{OP1}$  Nummernkalibrierung gespeichert.  
Beim Anschluss eines weiteren Fühlers, der alleine, ohne die Elektronik kalibriert wurde, liegt die Genauigkeit bei  $0,05^\circ\text{C}$ .  
(Fühlerdaten sind als 2 x 4-stellige Code bei den LAUDA DigiCal Fühlern auf dem Handgriff gut sichtbar angebracht) und mit Methode  $\text{OP1}$  als 2-Punkteabgleich eingegeben.
- [ $\text{OP2}$ ]: Physikalische Kalibrierung mit bestmöglicher System-Genauigkeit bei Anwenderkalibrierung (Kalibrierung mit Vergleichsnormen: 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkteabgleich möglich).
- [ $\text{OFF}$ ]: Standardkennlinie mit geringster System-Genauigkeit (z.B. bei Pt100-Widerstandsmessungen DIN IEC 60751).

$\text{CAL}$  = kalibrieren

Drücken Sie die Taste **[ENTER/MENUE]** und wählen Sie  $\text{CAL}$  mit Hilfe der Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] aus, danach drücken Sie **[ENTER/MENUE]** erneut. Auf der linken Displayseite erscheint eine kleine **1**, die den Kanal anzeigt. Mit den Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] können Sie den Kanal auswählen (**1** oder **2**) der kalibriert werden soll. Mit **[ENTER/MENUE]** bestätigen Sie die Auswahl.

Mit den Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] können Sie jetzt die gewünschte Kalibrierfunktion auswählen.

Anzeige	Taste	Funktion
$\text{CAL}$	ENTER/MENUE	
$^1\text{CAL}$ $^2\text{CAL}$	Pfeiltasten [ $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ]	Auswahl des entsprechenden Kanals 1 oder 2
$^1\text{CAL}$	ENTER/MENUE	
$^1\text{CAL}$ $\text{OP1}$ $\text{OP2}$ $[\text{OFF}]$	Pfeiltasten [ $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ ]	Auswahl des Kalibriermodus
	ENTER/MENUE	Übernahme des geänderten Wertes
	ESC	Abbruch ohne Übernahme

### 2.4.3.1 Nummernkalibrierung - $\alpha P$ !




Diese Kalibrierfunktion wird benötigt, wenn sie den 2. Messkanal mit einem weiteren Fühler bestücken möchten.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ]  $\alpha P$  ! aus. Mit [ENTER/MENUE] bestätigen Sie die gewünschte Einstellung. Im unteren Displayteil erscheint eine kleine 1. Dahinter stehen 4 Zeichen (Hex-Code /0..F). Die 4 Zeichen können Sie durch die Pfeiltaste nach oben [ $\blacktriangle$ ] ändern. Zur nächsten Ziffer springen Sie mit der Pfeiltaste nach unten [ $\blacktriangledown$ ]. Sind alle 4 Zeichen wunschgemäß eingegeben, betätigen Sie zur Bestätigung [ENTER/MENUE]. Es erscheint eine kleine 2 und Sie können die 4 nachfolgenden Zeichen ebenso ändern. Mit [ESC] gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.



#### Wichtig!

Bei Aufruf von  $\alpha P$  ! durch [ENTER/MENUE] ist die Funktion  $\alpha P$  ! (Nummernkalibrierung) aktiviert, selbst wenn das Menü anschließend durch [ESC] verlassen wird.

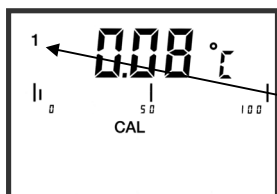

Beispiel der Messwertanzeige nach Eingabe einer Fühlerkalibriernummer:

Die kleine 1 in der linken Ecke in Verbindung mit dem Anzeigesegment  $\overline{RL}$  in der Displaymitte zeigt Ihnen an, dass die Nummernkalibrierung  $\alpha P$  ! aktiviert wurde.

### 2.4.3.2 Physikalische Kalibrierung - $\square P2$

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ]  $\square P2$  aus. Mit [ENTER/MENUE] bestätigen Sie die gewünschte Einstellung. Im unteren Displayteil erscheint  $1 P$ . Mit den Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] können Sie zwischen einer 1-Punkt [ $1 P$ ], 2-Punkt [ $2 P$ ] und 3-Punkt [ $3 P$ ]-Kalibrierung auswählen.

#### Beispiel einer 1-Punktkalibrierung:

Bestätigen Sie 1-Punktkalibrierung  $1 P$  mit [ENTER/MENUE]. Auf dem Display erscheint  $50$ . Sobald der Messwert stabil steht, bestätigen Sie mit [ENTER/MENUE]. Nach ca. 2 Sekunden erscheint in der ersten Displayzeile  $P$  für Messwert 1, in der 2. Zeile erscheint  $dP$  für Dezimalpunkt. Mit den Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] wählen Sie die gewünschte Anzahl der Nachkommastellen:

$dP$  = zwei Dezimalstellen

$dP$  = eine Dezimalstelle (Dezimalpunkt springt eine Stelle nach rechts)

Mit [ENTER/MENUE] bestätigen Sie die gewünschte Einstellung. Auf dem Display erscheint  $5$   $\pm$   $_{-}$ .

Mit den Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] wählen Sie das Vorzeichen aus:

$5$   $\pm$   $_{-}$  = einzugebende Zahl ist im negativen Bereich (unter  $0,00^{\circ}\text{C}$ )

$5$   $\pm$   $_{+}$  = einzugebende Zahl ist im positiven Bereich

Mit [ENTER/MENUE] bestätigen Sie die gewünschte Einstellung. Auf dem Display erscheint  $Fd$   $0$ .

Mit den Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ] wählen Sie den Bereich aus:


$Fd$   $0$  = unter  $100,00^{\circ}\text{C}$

$Fd$   $1$  = über  $100,00^{\circ}\text{C}$

Mit [ENTER/MENUE] bestätigen Sie die gewünschte Einstellung. Auf dem Display erscheint  $00.00$  (oder ähnlich). An dieser Stelle geben Sie die Temperatur von Ihrer Referenz ein. Mit der Pfeiltaste [ $\blacktriangle$ ] ändern Sie die Ziffern. Mit der Pfeiltaste [ $\blacktriangledown$ ] gelangen Sie zur nächsten Stelle. Nach vollständiger Eingabe der Temperatur bestätigen Sie mit [ENTER/MENUE]. Mit [ESC] gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.

#### **Wichtig!**

Ein Abbruch der physikalischen Kalibrierung  $\square P2$  kann nicht mit der ESC-Taste durchgeführt werden. Der gewünschte Kalibrierabbruch geschieht durch das Abschalten des Messgerätes.

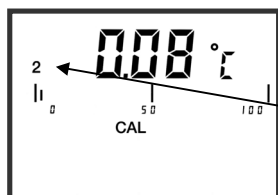

#### Beispiel der Messwertanzeige nach einer physikalischen Kalibrierung gegen ein Vergleichsnormal:

Die kleine 2 in der linken Ecke in Verbindung mit dem Anzeigesegment  $CL$  in der Displaymitte zeigt Ihnen an, dass die physikalische Fühlerkalibrierung  $\square P2$  aktiviert wurde.

### 2.4.3.3 DIN-Kalibrierung DIN IEC 60751 - $\square FF$

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten [ $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$ ]  $\square FF$  aus. Mit [ENTER/MENUE] bestätigen Sie die gewünschte Einstellung. Mit [ESC] gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.

### 2.4.4 Druckerausgang aktivieren / deaktivieren - $PrEn$

$PrEn$  = Printer enable = Drucker aktivieren

Drücken Sie die Taste **[ENTER/MENUE]** und wählen Sie  $PrEn$  mit Hilfe der Pfeiltasten **[▲▼]** aus, danach drücken Sie **[ENTER/MENUE]** erneut. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie jetzt den Druckerausgang aktivieren  $on$  oder deaktivieren  $off$ . Mit **[ENTER/MENUE]** bestätigen Sie die gewünschte Einstellung.

Mit **[ESC]** gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.

Anzeige	Taste	Funktion
$PrEn$	ENTER/MENUE	
$PrEn$ $on$ $off$	Pfeiltasten <b>[▲▼]</b>	Aktivierung bzw. Deaktivierung
	ENTER/MENUE	Übernahme des geänderten Wertes
	ESC	Abbruch ohne Übernahme

### 2.4.5 Auswahl / Aktivierung eines Kanals - *ChnL*

Drücken Sie die Taste **[ENTER/MENUE]** und wählen Sie *ChnL* mit Hilfe der Pfeiltasten **[▲▼]** aus, danach drücken Sie **[ENTER/MENUE]** erneut. Auf der linken Displayseite erscheint eine kleine **1**, die den Kanal anzeigt. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie den Kanal auswählen, welcher aktiviert bzw. deaktiviert werden soll. Mit **[ENTER/MENUE]** bestätigen Sie die Auswahl. In der zweiten Displayzeile erscheint *on* für die Aktivierung bzw. *off* für die Deaktivierung. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie zwischen *on* und *off* wählen und bestätigen diese mit **[ENTER/MENUE]**.

Mit **[ESC]** gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.



- Sollte an einem aktivierten Kanal kein Fühler angeschlossen sein, so erscheint in der Hauptanzeige in der entsprechenden Displayzeile *oPEn*.
- Es bleibt immer mindestens ein Kanal aktiv!

Anzeige	Taste	Funktion
<i>ChnL</i>	ENTER/MENUE	
<sup>1</sup> <i>ChnL</i> <sub>2</sub> <i>ChnL</i>	Pfeiltasten <b>[▲▼]</b>	Auswahl des Kanals 1 oder 2
<sup>1</sup> <i>ChnL</i>	ENTER/MENUE	
<sup>1</sup> <i>ChnL</i> <i>on</i> <i>off</i>	Pfeiltasten <b>[▲▼]</b>	Aktivierung bzw. Deaktivierung
	ENTER/MENUE	Übernahme des geänderten Wertes
	ESC	Abbruch ohne Übernahme

### 2.4.6 Analogausgang skalieren - dA

Das DCS 2-Messgerät verfügt über einen Analogausgang (0-1Volt) pro Messkanal. Um an analogen Ausgabegeräten (z.B. Schreibern) eine möglichst genaue Anzeige (z.B. 0,01-Auflösung) zu erhalten, können Sie jeden Messkanal separat skalieren in dem Sie den Messbereich eingrenzen.

Drücken Sie die Taste **[ENTER/MENUE]** und wählen Sie **dA** mit Hilfe der Pfeiltasten **[▲▼]** aus, danach drücken Sie **[ENTER/MENUE]** erneut.

Auf der linken Displayseite erscheint eine kleine **1**, die den Kanal anzeigt. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie den Kanal auswählen der skaliert werden soll.

Bestätigen Sie mit **[ENTER/MENUE]**. Es erscheint **dA 1b** auf der Anzeige.

Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** können Sie zwischen der Messbereichsunter- und Messbereichs-obergrenze wählen.

**dA 1b = Untere Messbereichsgrenze (Standartwert 00.00)**

**dA 1E = Obere Messbereichsgrenze (Standartwert 100.00)**

Mit **[ENTER/MENUE]** bestätigen. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** bestimmen Sie die gewünschte Anzahl der Nachkommastellen für die ausgewählte Messbereichsgrenze:

**dP . = zwei Dezimalstellen**

**dP . = eine Dezimalstelle (Dezimalpunkt springt eine Stelle nach rechts)**

Bestätigen Sie mit **[ENTER/MENUE]** die gewünschte Einstellung. Es erscheint **5 . 1**. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** wählen Sie das Vorzeichen aus:

**5 . = einzugebende Zahl ist im negativen Bereich (unter 0,00C°)**

**5 . 1 = einzugebende Zahl ist im positiven Bereich (unter 0,00C°)**

Bestätigen Sie mit **[ENTER/MENUE]** die gewünschte Einstellung. Auf dem Display erscheint **Fd 0**. Mit den Pfeiltasten **[▲▼]** wählen Sie den Bereich aus:

**Fd 0 = unter 100,00C°**

**Fd 1 = über 100,00C°**

Bestätigen Sie mit **[ENTER/MENUE]** die gewünschte Einstellung. Auf dem Display erscheint **00 .00** (oder ähnlich). An dieser Stelle geben Sie die gewünschte Messbereichsgrenze ein. Mit der Pfeiltaste **[▲]** ändern Sie die Ziffern. Mit der Pfeiltaste **[▼]** gelangen Sie zur nächsten Stelle. Nach vollständiger Eingabe der Temperatur bestätigen sie mit **[ENTER/MENUE]**.

Mit **[ESC]** gelangen Sie danach wieder in den Messmodus.

Für die zweite Messbereichsgrenze (Obergrenze) wiederholen Sie den Vorgang.



Die einstellbaren Messbereichsgrenzen beziehen sich jeweils auf die eingestellte Messgröße

	DCS 2	Skalierung	Messbereich °C	Ausgangssignal
Untergrenze	dA1b	00.00	00,00°C	0,00Volt
Obergrenze	dA1E	10.00	10,00°C	1,000Volt

## 2.5 Speicherabfrage (HOLD MAX MIN AVE)

Nach erstmaligem Betätigen der **[HOLD MAX MIN AVE]** – Taste werden die zum Zeitpunkt der Betätigung aktuellen Messwerte als Hold-Wert im Display eingefroren bzw. angezeigt. Durch wiederholtes Drücken können die gespeicherten Maximum-, Minimum und Durchschnittswerte in der unteren Zeile (kleine Anzeige) abgefragt werden.



- Nach Anzeige der Hold-Werte für beide Kanäle (große und kleine Anzeige) werden die MAX-MIN-AVE-Werte des ersten Kanals in der unteren Zeile (kleine Anzeige) angezeigt – danach die Werte des zweiten Kanals. Ist an einem 2-Kanalmessgerät nur ein Fühler angeschlossen, sollten Sie den 2. Kanal deaktivieren (⇒ 2.4.5 Auswahl / Aktivierung eines Kanals -  $\llcorner h n \llcorner$ )
- Während der Speicherabfrage werden die Extrema (MAX MIN) und der Mittelwert (AVE) nicht weitergeführt oder berechnet.

### Speicher löschen (MAX MIN AVE)

**[CLEAR]** – Taste einmal betätigen. Auf dem Display erscheint  $\llcorner L r$ .

Es werden jetzt alle bis zu diesem Zeitpunkt gemessenen Extrema (MAX MIN und AVE) gelöscht. Nach dem Löschen des Speichers schaltet das Messgerät automatisch in den Messmodus zurück.

## 2.6 Messzyklus ändern (FAST-Modus)

Drücken Sie die Taste **[FAST/ ▼]** einmal. Sie befinden sich jetzt im Fast-Modus. Das Messgerät misst jetzt 4 mal pro Sekunde. Drücken Sie erneut die Taste **[FAST/ ▼]** und Sie befinden sich wieder im Normalmodus – 1 Messwert pro Sekunde. Bitte beachten Sie, dass der Batterieverbrauch im Fastmodus etwa dreimal so groß ist wie im Normalmodus.



Diese Einstellung wird durch das Ausschalten deaktiviert.

## 2.7 AUTO-OFF-Funktion

**ERoF** = Enable Auto-off

**dRoF** = Disable Auto-off

Drücken Sie erneut die Taste **[ESC/AUTO-OFF]** einmal. Auf dem Display wird **ERoF** angezeigt. Das Messgerät schaltet sich jetzt nach 30 Minuten automatisch ab.

Drücken Sie die Taste **[ESC/AUTO-OFF]**. Auf dem Display wird **dRoF** angezeigt. Die Auto-Off-Funktion ist jetzt deaktiviert.



Diese Einstellung wird durch das Ausschalten deaktiviert.  
(Standard-Einstellung ist **ERoF**).

### 3. Spannungsversorgung

Als Spannungsversorgung des Gerätes dient ein mitgeliefertes Netzteil mit 9VDC Sekundärspannung:

- 230V; 50/60Hz, Bestell-Nummer EBE 042
- 90-260V; 50-60Hz, Bestell-Nummer EBE 043

### 4. Fehlermeldungen

Bei Fehlbedienungen oder Gerätestörungen unterstützt das Gerät den Bediener durch folgende Fehlermeldungen.

Error	Bedeutung
oPEn	falscher Fühler oder kein Fühler angeschlossen
tOH ,	“too high“ Messbereichsüberschreitung
tOLo	“too low“ Messbereichsunterschreitung

**5. Technische Daten**

<b>Typ:</b>	<b>DigiCal DCS 2</b>
<b>Messkanal 1 / 2</b>	Pt100
<b>Messbereich</b>	-200...+450°C
<b>Genauigkeit</b> mit werkskalibriertem Pt 100 Temperaturfühler	-200...-100°C: 0,05°C -100...+150°C: 0,03°C +150...+200°C: 0,05°C >200°C: 0,1%
<b>Auflösung</b>	-200 bis +200°C mit 0,01°C Auflösung +200 bis +400°C mit 0,1°C Auflösung
<b>Ausgänge</b>	RS232 Schnittstelle (serieller Drucker anschließbar) 2 Analogausgänge 0-1 V (11-bit skalierbar)
<b>Steckverbindung für 2. Messfühler</b>	DIN 8-polig
<b>zul. Betriebstemp.</b>	0°C ... +40°C
<b>Anzeige</b>	2-zeilige LCD
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff (ABS)
<b>Abmessungen</b>	200 x 80 x 200 mm (BxHxT)
<b>Gewicht</b>	950 g
<b>Spannungsvers.</b>	Netzteil 230V; 50/60Hz oder optional 90-260V; 50/60Hz
<b>DCS 2 Bestell-Nr.</b>	<b>LMD 018 (230V)</b> <b>LMD 919 (90-260V)</b>

### 6. Schnittstellenprotokoll

Bei der Datenübertragung muss sichergestellt sein, dass die Spannungspegel für die Signale

RTS = +12 V und DTR = -12V vom PC zur Verfügung gestellt werden. Dies muss über die Schnittstelleninitialisierung der Software realisiert werden.

**Parameter:**

<b>Baudrate</b>	<b>2400 Baud</b>
<b>Datenbits</b>	<b>8</b>
<b>Stopbits</b>	<b>2</b>
<b>Parität</b>	<b>None</b>

Zur Übertragung der Messwerte müssen nachfolgende Anforderungen an das Messgerät gesendet werden. Nachfolgende Tabelle veranschaulicht, welche Werte über die Schnittstelle abgefragt werden können.

	DCS2
MESSWERT 1 + 2 automatisch erkennen	FC (hex)
Tastaturfreigabe	0 (hex)



Wenn mit dem Befehl FC (hex) Daten aus dem Gerät ausgelesen werden, so wird die Tastatur gesperrt. Diese kann dann mit dem Befehl 0 (hex) wieder freigegeben werden.

Die Daten werden im nachfolgendem Format vom Gerät gesendet.

#### Datentyp = String

Die Stringlänge ist abhängig ob es ein 1Kanal oder ein 2Kanalgerät ist.

Messwert 1							Einheit							Messwert 2							Einheit																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

#### Beispiel: Turbo Pascal Quell-Code für Schnittstelleninitialisierung

```
PROCEDURE V24oeffnen(com1,com2:Boolean); { RS 232 Initialisieren }
VAR wert : Byte;
```


```
BEGIN
```

```
  IF com1 THEN BEGIN
    PORT [$3FB]:=128; { COM 1 initialisieren }
    PORT [$3F8]:= 48; { Baudeingabe aktivieren }
    PORT [$3F9]:= 0; { Baudrate – LSB, 2400 Baud }
    PORT [$3FB]:= 7; { Baudrate - MSB }
    PORT [$3FC]:= 2; { 8 Bits, No Parity, 2 Stop }
    Wert := PORT [$3F8]; { DTR = 0, RTS = 1 }
    END; { Empfangsregister leeren }
```


```
END
```

## 7. Steckerbelegung

### 7.1 Fühleranschluss Pt100 4-Leiter

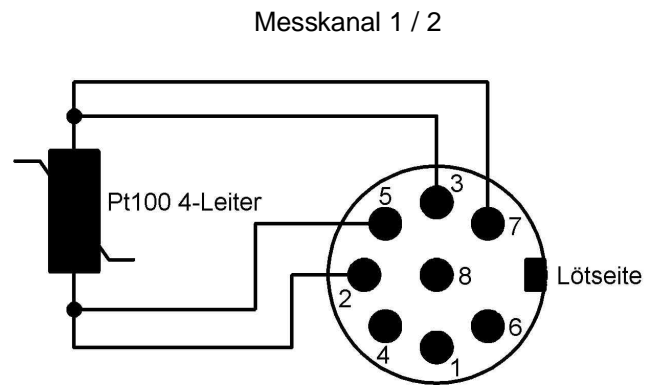

### 7.2 RS232 Adapterkabel mit Sub-D 9 polig

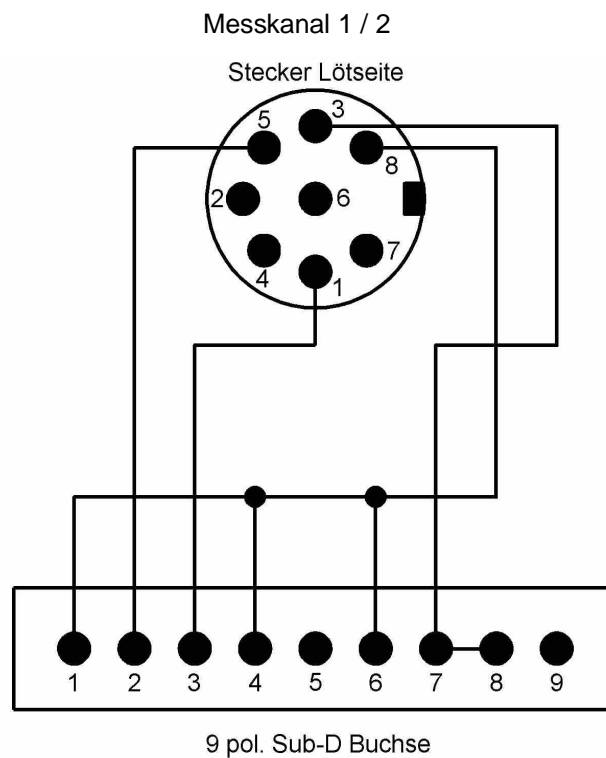

## 8. Sensorkalibrierdaten

Unsere Qualitätsfühler tragen ganz entscheidend zur Genauigkeit und somit zur Qualität Ihrer Messung bei. Um Ihnen den Austausch der Fühler ohne Verlust an Messgenauigkeit so leicht wie möglich zu machen, werden unsere Fühler im Werk vermessen und mit einem Code versehen, der die Kennlinie des Fühlers beschreibt. Der Code ist auf einem Aufkleber gut lesbar am Fühler angebracht.

Beim Tausch eines Fühlers geben Sie unbedingt die Code-Nummer in das Messgerät ein. Um mögliche Probleme zu vermeiden, insbesondere, wenn der Fühler an schwer zugänglichen Stellen angebracht wird oder mehrere Fühler im Einsatz sind, empfehlen wir Ihnen, sich diese Werte zu notieren:

Art.Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Serien-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kalibrierdaten: \_\_\_\_\_

Art.Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Serien-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kalibrierdaten: \_\_\_\_\_

Art.Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Serien-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kalibrierdaten: \_\_\_\_\_

Art.Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Serien-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kalibrierdaten: \_\_\_\_\_

Art.Nr.: \_\_\_\_\_  
 Bezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Serien-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Kalibrierdaten: \_\_\_\_\_

## 9. Zubehör

Zubehör	Bestellnr.
Pt100 Mantelwiderstandsfühler in 4-Leiterschaltung, Klasse B 1/3 DIN, -200 ... +450°C. Die Kalibrierwerte dieses Fühlers sind im LAUDA Kalibrier Code hinterlegt. Fühler im Ø 3mm Rohr aus Edelstahl Rostfrei 300mm lang, Sensorlänge am Rohrende < 35mm, Plastik Handgriff aus ABS	ETP 065
Werkskalibrierzertifikat für die Messkette mit zwei Punkten bei 0° und 150°C	LMZ 052
DKD Kalibrierzertifikat für die Messkette mit zwei wahlfreien Temperaturen zwischen -50° und +300°C	LMZ 053
PC Adapterkabel (RS232) mit Sub-D Stecker zu DCS 2 und 9-pol. Sub-D Kupplung zum PC	EKS 037
Windows PC Daten-Aufzeichnungs-Software: WinTherm Plus auf CD-ROM	LSDM2002
Stecker Netzteil 90-260VAC, 50-60Hz mit Steckeradapter für Eurostecker, USA, UK, Japan	EBE 043

## 10. Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Gerätetyp und Nummer vom Typenschild angeben. Damit vermeiden Sie Rückfragen und Fehllieferungen.

Die erste Stelle der Seriennummer enthält die Codierung des Fertigungsjahres, z. B. B = 2003

Zuständig für Serviceangelegenheiten:

**LAUDA Service Center**  
**Telefon: 09343/503-121**

Wir stehen Ihnen für Rückfragen, Anregungen und Kritik jederzeit zur Verfügung.

**LAUDA DR. R. WOBSE**  
**GMBH & CO.KG**  
**Postfach 1251**  
**97912 Lauda-Königshofen**  
**Tel: 09343/503-0**  
**Fax: 09343/503-222**  
**E-mail [info @ lauda.de](mailto:info@lauda.de)**  
**Internet <http://www.lauda.de>**



**An / To / A:**

LAUDA Dr. R. Wobser • LAUDA Service Center • Fax: +49 (0) 9343 - 503-222

**Von / From / De :**

Firma / Company / Entreprise: \_\_\_\_\_

Straße / Street / Rue: \_\_\_\_\_

Ort / City / Ville: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Betreiber / Responsible person / Personne responsable: \_\_\_\_\_

Hiermit bestätigen wir, daß nachfolgend aufgeführtes LAUDA-Gerät (Daten vom Typenschild):

We herewith confirm that the following LAUDA-equipment (see label):

Par la présente nous confirmons que l'appareil LAUDA (voir plaque signalétique):

Typ / Type / Type :	Serien-Nr. / Serial no. / No. de série:

mit folgendem Medium betrieben wurde

was used with the below mentioned media

a été utilisé avec le liquide suivant

**Darüber hinaus bestätigen wir, daß das oben aufgeführte Gerät sorgfältig gereinigt wurde, die Anschlüsse verschlossen sind, und sich weder giftige, aggressive, radioaktive noch andere gefährliche Medien in dem Gerät befinden.**

**Additionally we confirm that the above mentioned equipment has been cleaned, that all connectors are closed and that there are no poisonous, aggressive, radioactive or other dangerous media inside the equipment.**

**D'autre part, nous confirmons que l'appareil mentionné ci-dessus a été nettoyé correctement, que les tubulures sont fermées et qu'il n'y a aucun produit toxique, agressif, radioactif ou autre produit nocif ou dangereux dans la cuve.**

Stempel Seal / Cachet.	Datum Date / Date	Betreiber Responsible person / Personne responsable